

Версия 7.24.5 RouterOS от 29.09.2026

01 октября 2026 года

*) bridge - disable DHCP snooping ip binding table (introduced in v7.24);

Отключена таблица привязок IP DHCP snooping (внедрена в v7.24). Функция DHCP snooping, добавленная в версии 7.24, вызывала проблемы или конфликты в некоторых сценариях. Разработчики временно отключили таблицу привязок IP-адресов в этом механизме, чтобы предотвратить сбои в работе сети или некорректную блокировку легитимного трафика до полного исправления логики работы функции.

*) bridge - enable vlan hardware offloading on hAP be3 Media device;

Включено аппаратное ускорение (hardware offloading) VLAN на устройстве hAP be3 Media. Теперь коммутация VLAN-трафика на этой модели обрабатывается непосредственно коммутационным чипом (аппаратно), а не центральным процессором. Это значительно снижает нагрузку на CPU и увеличивает скорость передачи данных при использовании VLAN.

*) console - fix console output of /system/identity/print being split into multiple lines (introduced in v7.24.3);

Исправлен вывод консоли команды `/system/identity/print`, который разбивался на несколько строк (внедрено в v7.24.3). В версии 7.24.3 появилась ошибка форматирования, из-за которой имя устройства (identity) при выводе в терминал некорректно переносилось на новые строки. Теперь вывод снова отображается в одну аккуратную строку, что удобно для чтения и парсинга скриптами.

*) console - fix scheduler scripts with the default start date and time not being triggered (introduced in v7.24);

Исправлена ошибка, из-за которой скрипты планировщика (scheduler) со стандартной датой и временем начала не запускались (внедрено в v7.24). Решена проблема, когда задачи, созданные в `/system/scheduler` без явного указания времени старта (использующие значения по умолчанию), игнорировались системой и не выполнялись. Теперь планировщик корректно обрабатывает такие скрипты.

*) ethernet - improve stability on hAP be3 Media device;

Улучшена стабильность работы Ethernet на устройстве hAP be3 Media. Устранены специфичные для этой модели проблемы с проводными интерфейсами, которые могли приводить к периодической потере линка (link down), падению скорости или нестабильному соединению на портах LAN/WAN.

*) lte - improve stability for MBIM modem mode switch;

Улучшена стабильность переключения режима модема в MBIM. Исправлены сбои и зависания, возникающие при попытке перевести LTE-модем в режим MBIM (Mobile Interface Broadband Model). Теперь переключение между режимами (например, с AT-команд или ECM на MBIM) происходит надежнее, без потери связи с модемом.

*) ospf - fix unset interface template parameters not being applied to interfaces;

Исправлена ошибка, из-за которой неустановленные параметры шаблона интерфейса не применялись к интерфейсам. В протоколе маршрутизации OSPF при использовании шаблонов (interface templates) некоторые параметры, которые не были заданы явно, могли не наследоваться или применяться некорректно. Теперь логика применения шаблонов к физическим или логическим интерфейсам работает предсказуемо и правильно.

*) poe-out - fix loss of PoE-out capability on CRS328-24P-4S+ after a reboot;

Исправлена потеря возможности PoE-out на коммутаторе CRS328-24P-4S+ после перезагрузки. Решена критическая ошибка, при которой данный коммутатор после перезагрузки переставал подавать питание (PoE) на подключенные устройства, несмотря на включенные настройки. Теперь функция PoE-out корректно инициализируется при старте системы.

*) system - improve stability;

Улучшена стабильность системы. Внесены общие исправления в базовые компоненты ядра RouterOS v7, устранены скрытые ошибки, которые могли приводить к спонтанным перезагрузкам устройства, утечкам памяти или сбоям в работе фоновых процессов.

*) wifi - update radio regulatory information;

Обновлена информация о радиочастотном регулировании (regulatory information). Обновлена база данных правил использования Wi-Fi частот (Country Codes). Это гарантирует, что роутер будет работать в строгом соответствии с местными законами вашей страны: использовать разрешенные каналы и соблюдать ограничения по мощности передатчика, избегая штрафов или создания помех другим службам.